


subnado

Waydoo Subnado ponorné

Návod na obsluhu

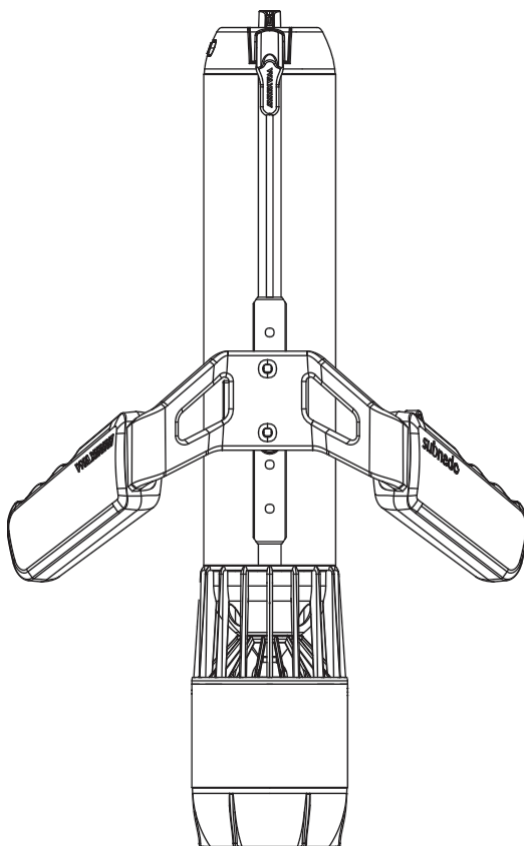

WAYDOO

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu výrobku a súvisiace upozornenia a bezpečnostné pokyny. Mali by ste plne porozumieť svojim právam, povinnostiam a bezpečnostným pokynom. Tento výrobok je podvodný skúter. Nesprávne používanie môže mať za následok riziko vážneho zranenia alebo smrti. **TENTO VÝROBOK POUŽÍVAJTE NA VLASTNÉ RIZIKO.** Používatelia musia pochopiť a prijať riziká spojené s používaním tohto výrobku. Akékoľvek nesprávne použitie tohto výrobku môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku/výrobku. Pri používaní tohto výrobku používajte originálne príslušenstvo alebo príslušenstvo certifikované spoločnosťou Waydoo. Používanie tohto výrobku znamená prijatie podmienok a obsahu tohto dokumentu v plnom rozsahu. Používatelia sú zodpovední za svoje konanie a všetky jeho dôsledky. Spoločnosť Waydoo si ako vývojár tohto výrobku vyhradzuje právo na zmenu komponentov, špecifikácií alebo iných informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie informácie nájdete na stránke www.waydootech.com.

UPOZORNENIE: Maloletí mladší ako 16 rokov musia vedieť dobre plávať a musia byť v sprievode kompetentného opatrovníka, ktorý je plne oboznámený s týmto výrobkom a týmito pokynmi vrátane bezpečnostných pokynov. Bezpečnostné pokyny obsahujú len čiastočné poznatky o bezpečnom používaní a musia byť pochopené v spojení so všeobecnými bezpečnostnými znalosťami a zdravým rozumom. Pozorne si prečítajte Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a bezpečnostné pokyny. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste sa oboznámili s jeho funkciami. Nesprávna obsluha tohto výrobku môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo iných osôb a poškodenie výrobku a majetku. Tento výrobok si vyžaduje, aby sa s ním používatelia pred použitím úplne oboznámili. Používatelia sa musia s výrobkom oboznámiť pred jeho obsluhou. Nikdy nepoužívajte žiadnu časť, ktorá je poškodená, vyžaduje údržbu alebo nie je dodaná alebo odporúčaná spoločnosťou Waydoo. Je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny spoločnosti Waydoo týkajúce sa inštalácie a používania. Tento dokument obsahuje pokyny týkajúce sa bezpečnosti, prevádzky, údržby atď. Pred inštaláciou, konfiguráciou a používaním si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia.

Úvod

Spoločnosť Shenzhen Waydoo Intelligence Technology Co., Ltd., založená v roku 2018, je high-tech podnik integrujúci výskum a vývoj, výrobu a predaj high-tech produktov pre vodné športy. Vďaka skúsenostiam a technologickým znalostiam tímu výskumu a vývoja spoločnosť Waydoo uviedla na trh prvý podvodný skúter Waydoo Subnado. Subnado využíva pokročilú konštrukciu zabudovanej batérie, ktorá integruje 98 Wh lítiovú batériu, bezkefkový motor, pohon motora, ovládací a nabíjací obvod vo vnútri hliníkového valca s priemerom len 60 mm, čím sa výrazne zmenšil objem výrobku.

Spoločnosť Subnado ako prvá v odvetví prijala nabíjací systém USB-C, ktorý podporuje protokoly rýchleho nabíjania, ako je PD 3.0, a nabíja až 100 W na rýchle nabíjanie a nabíjanie iných zariadení USB. Napájací systém má podobu vodného prúdu s malým priemerom, ktorý dosahuje výkon pohonu a poskytuje ťah až 6,5 kg. Vďaka kompaktným rozmerom a prenosnosti je ideálny na cestovanie. Waydoo poskytuje používateľom rôzne príslušenstvo, ako napríklad príslušenstvo k doske a ramenám. S príslušenstvom na dosku môžu používatelia používať Subnado na dosiahnutie pohonného výkonu v rôznych scenároch.

Používatelia si môžu pripevniť Subnado na rameno bez toho, aby museli zaberať obe ruky pomocou príslušenstva na rameno, čo je vhodné pri používaní pod vodou. Konštrukcia systému rýchleho uvoľnenia a inštalácie umožňuje používateľom prepínať medzi viacerými scenármi. Subnado poskytuje vynikajúci zážitok pod vodou.

Bezpečnostné pokyny

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- 1) Osoby mladšie ako 16 rokov musia byť pri používaní tohto výrobku v sprievode zákonného zástupcu.
- 2) Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a pozrite si inštruktážne videá.
- 3) Nepoužívajte tento výrobok, ak ste pod vplyvom alkoholu/drog alebo nie ste fyzicky alebo psychicky schopní plávať, šnorchlovať, potápať sa alebo vykonávať iné vodné športy.
- 4) Výrobok uchováajte mimo dosahu ohňa. Vyhnite sa silnému tlaku, stláčaniu a púšťaniu.
- 5) Výrobok sa môže používať len pod vodou. Motor nenechávajte bežať na vzduchu dlhšie ako 10 sekúnd.
- 6) Teplota okolia pri používaní výrobku je 0 °C ~ 40 °C. Teplota okolia počas skladovania je -10 °C ~ 50 °C. Keď sa výrobok aktívne nepoužíva, skladujte ho v tieni.


- 7) Počas používania držte prsty, vlasy, oblečenie, plavky, šnúry, náhrdelníky, šperky, siete a iné voľné alebo visiace predmety mimo vrtule, aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
- 8) Nepoužívajte tento výrobok vo vodách s veľkým množstvom bahna, piesku, nečistôt, morských rias a plávajúcich predmetov, aby ste zabránili vniknutiu cudzích predmetov do vrtule a poškodeniu pohonnej jednotky.
- 9) Pred použitím venujte pozornosť stavu vody. Uistite sa, že voda je vhodná na vodné športy a používanie výrobku.
- 10) Pred použitím výrobku starostlivo skontrolujte, či nie je poškodený, či je vodotesný kryt na svojom mieste a či vrtuľa funguje správne.
- 11) Pri používaní tohto výrobku sa odporúča nosiť plaveckú čiapku alebo prilbu, vyhýbať sa noseniu voľného oblečenia a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí, najmä od tých, ktorí majú dlhé vlasy alebo nosia voľné oblečenie.
- 12) Pri používaní tohto výrobku držte držiak rukoväte pevne a nemierte prednou časťou ani chvostom na tvár, najmä na oči.
- 13) Nepoužívajte poškodený alebo chybný výrobok.
- 14) Nepoužívajte tento výrobok, kým úplne nepochopíte prevádzkové postupy a súvisiace riziká.
- 15) Tento výrobok obsahuje batériu a zložitý integrovaný obvod, čo znamená, že používatelia ho nesmú sami rozoberať ani opravovať, aby nedošlo ku skratu, úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
- 16) Tento produkt nenahrádza ani nepomáha pri získavaní základných plaveckých zručností.

UPOZORNENIE Tento výrobok obsahuje vnútornú lítium-iónovú batériu, a preto predstavuje riziko požiaru a/alebo popálenín vrátane chemických popálenín. Pred nabíjaním skontrolujte, či obal výrobku nie je poškodený. Nikdy nenabíjajte výrobok, ak je poškodený alebo umiestnený v blízkosti zdroja tepla, ani sa nepokúšajte otvoriť puzdro/priestor na batériu. Nikdy nenabíjajte akumulátor, ak je vo vode alebo v jej blízkosti. Vždy sa uistite, že sú pripojenia batérie suché. Zabráňte nadmerným vibráciám, nárazom alebo kolíziám. Výrobok skladujte mimo prchavých látok, kyselín, ostrých predmetov alebo pod ťažkými predmetmi. Likvidácia výrobkov obsahujúcich lítium-iónovú batériu si vyžaduje špeciálnu likvidáciu, ktorá sa musí vykonať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Nikdy neumiestňujte tento výrobok do ohňa alebo do rúry.

- Toto nie je záchranná ani plávacia pomôcka. Pri používaní tohto výrobku používajte vhodné vybavenie, ako je neoprénový oblek, schválená záchranná vesta alebo osobné vznášacie zariadenie a maska. Často kontrolujte zostávajúcu výdrž batérie, aby ste sa mohli vrátiť na plytčinu skôr, ako sa energia batérie stratí.
- Pri používaní tohto výrobku sa uistite, že máte spoločníka alebo pozorovateľa.

- Pri používaní tohto výrobku dbajte na okolité prostredie a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od plavidiel, iných osôb, zvierat, rastlín, prekážok, hračiek, rekreačných zariadení alebo plávajúcich predmetov. Nepoužívajte tento výrobok za zlého počasia, silného vetra na mori alebo v blízkosti nebezpečných vôd, ako sú príliv a odliv alebo podvodné prúdy.
- Ak používateľ pustí tento výrobok počas používania pod vodou, potopí sa.

Popis produktu

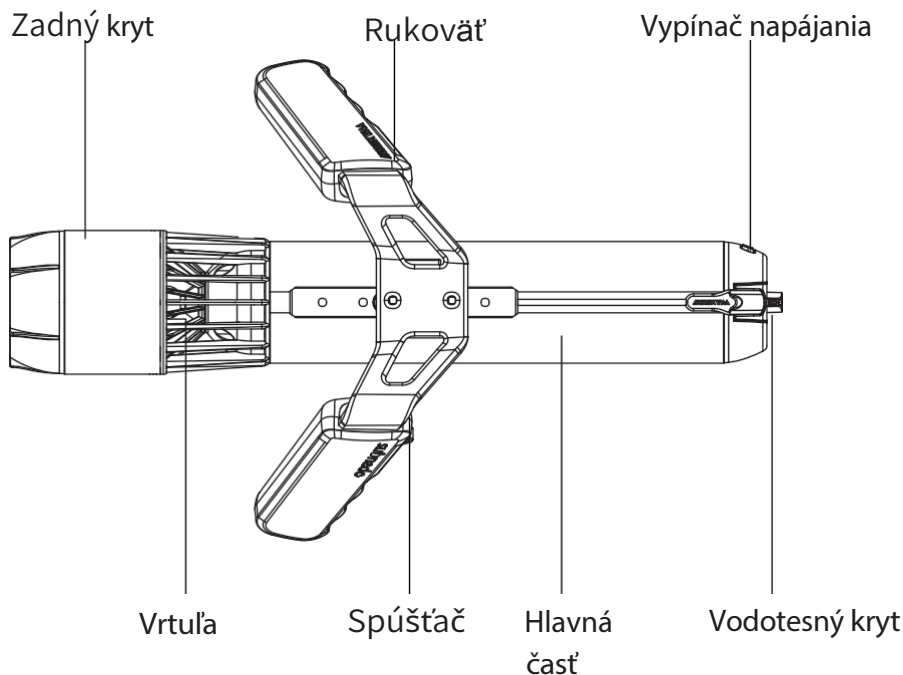

Vlastnosti produktu

- Dve rýchlosti ťahu: Vysoký a nízky prevodový stupeň poskytujú dve rýchlosti ťahu. Používatelia môžu prepnúť na vysoký alebo nízky stupeň rýchlym dvojitým stlačením spúšte. Používatelia budú počuť jedno pípnutie, ak úspešne prepnú na nízky stupeň, alebo dve pípnutia, ak prepnú na vysoký stupeň.
- Super rýchlostný stupeň: rýchlo stlačte spúšť trikrát. Keď počujete tri pípnutia - superprevod je zaradený. Do 1 minúty stlačte spúšť, aby ste spustili vrtuľu. Vrtuľa sa bude otáčať maximálnou rýchlosťou a poskytovať maximálny ťah.

Poznámka: Po uplynutí jednej minúty jednotka automaticky ukončí režim Super a prepne na režim pred režimom Super. Ak chcete znovu zapnúť superprevod, stlačte spúšť znova trikrát.

Poznámka: Úroveň nabitia batérie by mala zodpovedať zadanému rozsahu, aby bolo možné zapnúť Super Gear.
(pozri tabuľku 1)

Spustiť	Požadované SOC batérie
Vysoký	>25%
Super	>37.5%

tabuľka 1

Poznámka: Keď nabitie batérie klesne pod 25 %, jednotka automaticky prepne z vysokého na nízky prevodový stupeň. Keď nabitie batérie klesne pod 37,5 %, jednotka automaticky ukončí superprevod a prepne na vysoký prevodový stupeň.

- Rýchle nabíjanie USB-C: na nabíjanie zariadenia Subnado možno použiť štandardnú nabíjačku USB-C (PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC2.1 a iné nabíjacie protokoly). Maximálny nabíjací výkon je 100 W.

(Poznámka: Ak chcete dosiahnuť maximálny nabíjací výkon, nabíjačka musí podporovať 100 W nabíjací kábel).

- Reverzné nabíjanie: Subnado možno použiť ako zdroj energie na nabíjanie iných zariadení. Reverzné nabíjanie podporuje štandardné protokoly, ako sú PD3.0, PPS, QC3.0, QC2.0 a BC1.2. Maximálny výkon reverzného nabíjania môže dosiahnuť 100 W.

(Poznámka: Ak chcete dosiahnuť nabíjací výkon 100 W, nabíjacie zariadenie a nabíjací kábel e-Mark musia byť podporované.)

Zoznam kompatibilných nabíjačiek testovaných spoločnosťou Waydoo Lab nájdete na adrese

<https://waydootech.com/pages/support>

- Režim plavby: V tomto režime prejde jednotka do automatickej plavby po 15 sekundách nepretržitého otáčania vrtule a používateľ môže uvoľniť spúšť. Opätovným stlačením spúšte sa režim automatickej plavby ukončí.

Poznámka: Počnúc verziou softvéru V1.0.73 Subnado po vypnutí štandardne ukončí cestovný režim. Opätovné spustenie ho prepne do normálneho režimu.

- Stav ochrany pri nečinnosti: Po niekoľkých sekundách prevádzky vo vzduchu sa subnado výrazne spomalí, aby chránilo vreteno. Ochrana proti voľnobehu sa neaktivuje, keď jednotka pracuje pod vodou.

Poznámka: Ochrana proti voľnobehu bude naďalej fungovať, ak Subnado prejde do cestovného režimu vo vzduchu.

Načítavanie


1. Na urýchlenie nabíjania vyberte nabíjačku, ktorá podporuje protokol PD.

2. Otvorte vodotesný kryt (smerom nadol, aby sa zabránilo vniknutiu vody). Skontrolujte, či sa v okolí a vnútri portu USB-C nenachádza vlhkosť. Ak je v ňom voda, najprv ho vysušte; ak je v ňom morská voda, dôkladne ho vyčistite alkoholom. Keď sa uistíte, že sa nevyskytujú žiadne abnormality, vložte nabíjací kábel USB-C a začnite nabíjať.

3. Počas procesu nabíjania sa indikátor výkonu zobrazuje kruhovo v tvare markízy a počet svetiel indikuje aktuálny výkon.


4. Rýchlosť indikátora ukazuje rýchlosť nabíjania; čím rýchlejšie indikátor bliká, tým rýchlejšie je nabíjanie.

Poznámka: Na porte USB-C je pripevnená nálepka so snímačom vlhkosti. Zmena farby nálepky z bielej na červenú indikuje prítomnosť vlhkosti v porte USB-C. Pred položením zariadenia prednou stranou nahor osušte port vatovým tampónom alebo tkaninou.

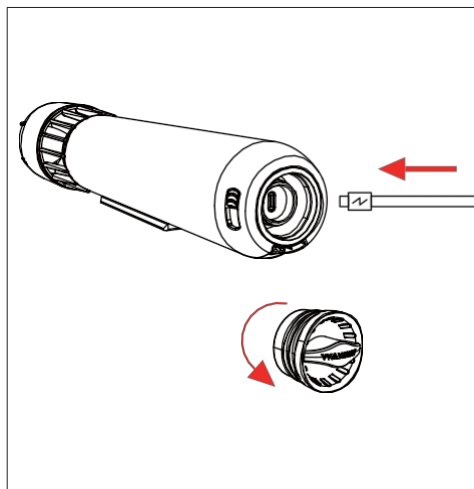


Funkcia dobíjania

1. Otvorte vodotesný kryt (uistite sa, že do konektora USB-C nepreniká voda ani na ňom neostáva).
2. Najprv zapnite zariadenie Subnado a potom pripojte kábel USB-C. Pripojte kábel k cieľovému zariadeniu a začnite nabíjať. (Upozorňujeme, že zariadenie Subnado musí byť pred pripojením zariadenia zapnuté).
3. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel a vypnite zariadenie Subnado.
4. Nainštalujte vodotesný kryt.

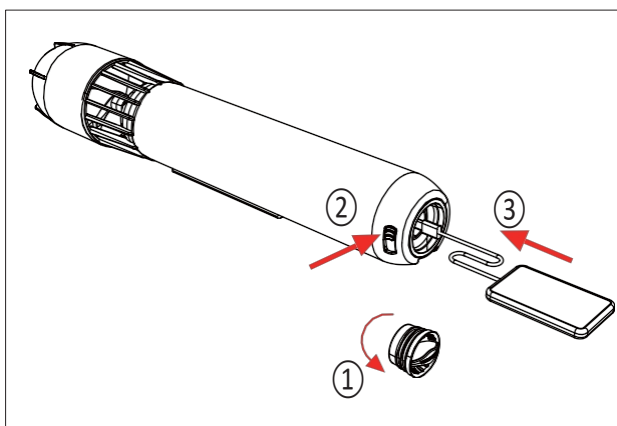

Vodotesný kryt bezpečne nainštalovaný na mieste

1. Vodotesný kryt zabráňuje vniknutiu vody do portu USB-C. Nesprávna inštalácia alebo nedostatočné mazanie môže spôsobiť, že do portu USB-C prenikne voda a poškodí ho. Je veľmi dôležité, aby sa do portu USB-C nedostala voda. Mazivo slúži ako tesnenie vodotesného krytu. Uistite sa, že je vodotesný kryt bezpečne upevnený, aby sa do portu USB-C nedostala morská voda a nepoškodila zariadenie.

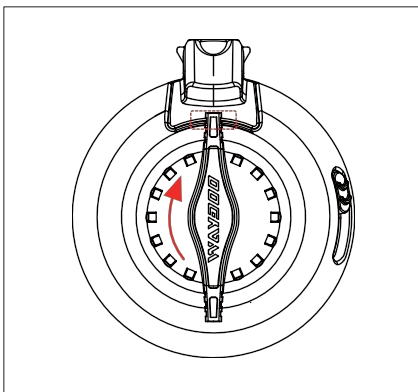

Referenčný čas nabíjania

10W nabíjačka - približne 10 hodín 36W

nabíjačka - približne 3,5 hodiny 60-66W

nabíjačka - približne 2 hodiny 18-24W


nabíjačka - približne 7 hodín 45W

nabíjačka - približne 3 hodiny 100W





nabíjačka - približne 1,2 hodiny

Fázy inštalácie

Nainštalujte držiak rukoväte na hlavnú jednotku a skontrolujte, či je káblové rozhranie ovládača palca v správnej polohe. (Vezmite si ako príklad rukoväť)

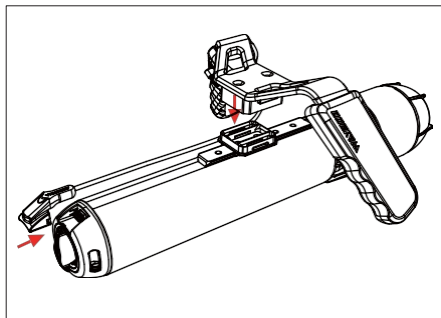

Pokyny na mazanie

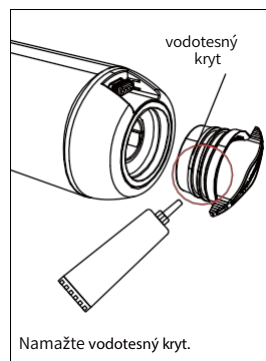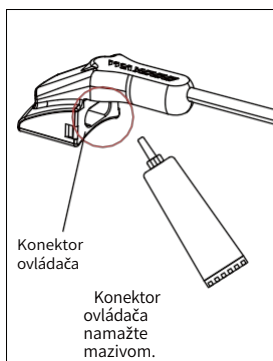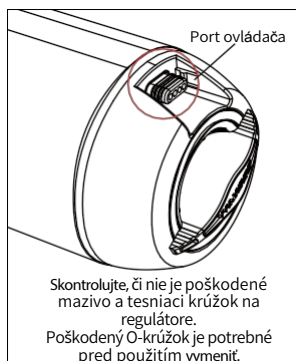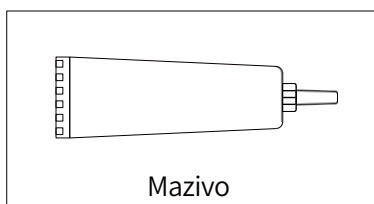

Konektor regulátora je navrhnutý tak, aby zabránil vniknutiu vody do portu konektora. Vlhkosť v konektorovom porte môže spôsobiť: 1. nezastaviteľnú prevádzku motora pri zapnutí Subnado. 2. Nevodivý konektor alebo dokonca trvalé poškodenie Subnado v dôsledku skorodovaných pinov alebo kontaktov konektora. Udržiavanie konektora v suchu je preto pre používanie Subnado kľúčové.

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte oficiálny kontrolný zoznam Waydoo a poznámky k údržbe, aby ste zaistili optimálny používateľský zážitok a dlhú životnosť výrobku.

Pred pripojením ovládača skontrolujte:




- (1) Je v konektore voda. Konektor umyte pod tečúcou vodou, pred použitím ho očistite vatovými tampónmi alebo papierovou utierkou a vysušte na vzduchu.
- (2) Množstvo maziva naneseného na konektor. Ak je mazivo nedostatočné, pridajte na konektor 2 - 3 mm maziva, niekoľkokrát ho pripojte a odpojte, aby sa rovnomerne rozmiestnilo a aby ste sa uistili, že je konektor bezpečne pripojený k portu. Odstráňte prebytočné mazivo, aby ste zabránili neistému pripojeniu.
- (3) Znamky opotrebovania tesniaceho krúžku portu konektora. Na zachovanie vodotesnosti vymeňte poškodený o-krúžok a zabezpečte jeho dostatočné mazanie.

Poznámky:

1. Ak Subnado po aplikácii maziva nereaguje, zvážte nasledujúce príčiny a riešenia:
 - (1) Vyčistite skorodované medené kontakty, ak sú prítomné.
 - (2) Príliš veľa tuku na inštaláciu na mieste.
 - (3) Ak sú kontakty konektora skorodované, vymeňte drôtový ovládač.
2. Skontrolujte a namažte tesniace krúžky okolo vodotesného krytu, aby sa zachovala odolnosť voči vode.
3. Po každom použití odpojte a skontrolujte káblový ovládač. Ak je vo vnútri vlhkosť, vyčistite a vysušte konektor.


Návod na používanie príslušenstva

Pomocou skrutiek M4x8 pripojte rukoväť k držiaku ramena (podľa obrázka)

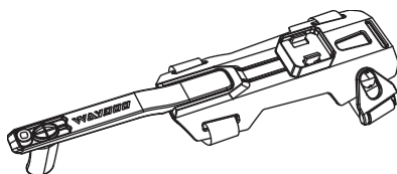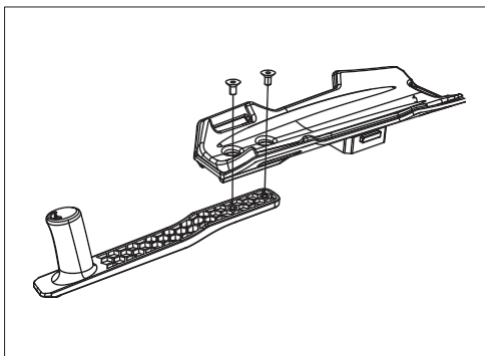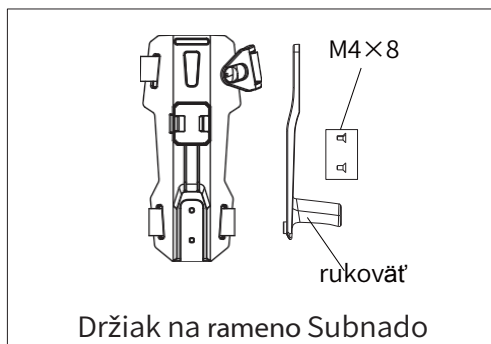


Výkres ukončenia montáže


1. Držte rukoväť a položte ju na rameno na vonkajšej strane predlaktia. Obtočte popruh okolo predlaktia 1-2 krát, v závislosti od obvodu vašej ruky.

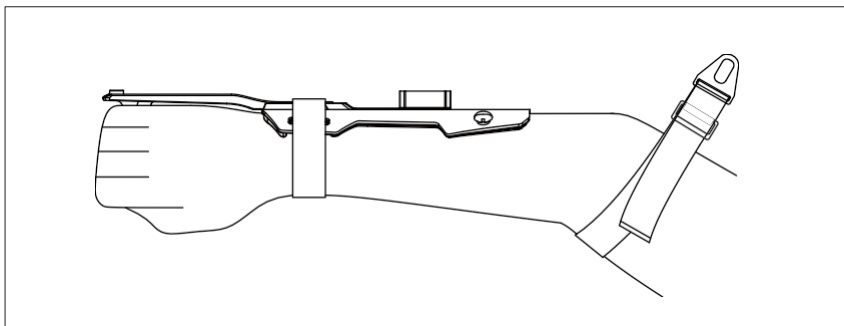


2. Zapnite sponu na jednom konci popruhu.

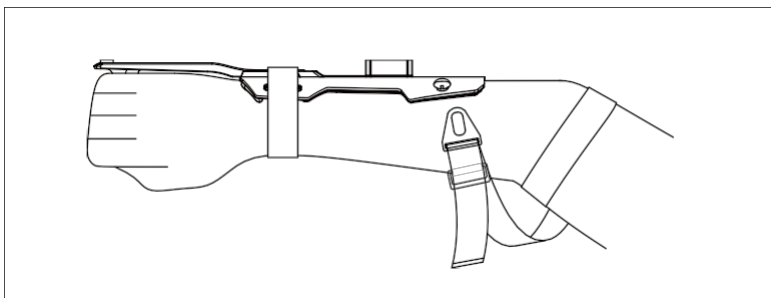

3. V závislosti od obvodu predlaktia ho oviňte 2-3 krát a nakoniec ho zafixujte nylonovou páskou.


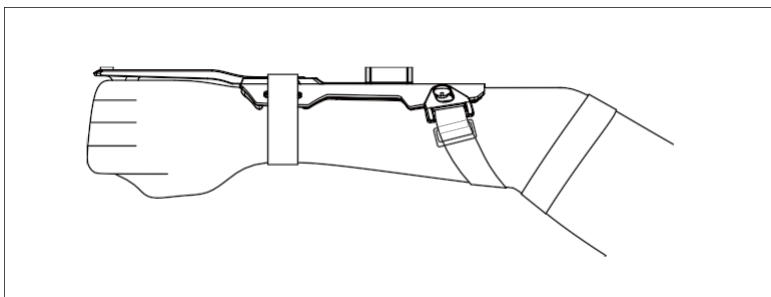


4. Hlavovú jednotku pripevnite k držiaku ramena pomocou rýchlospojky.

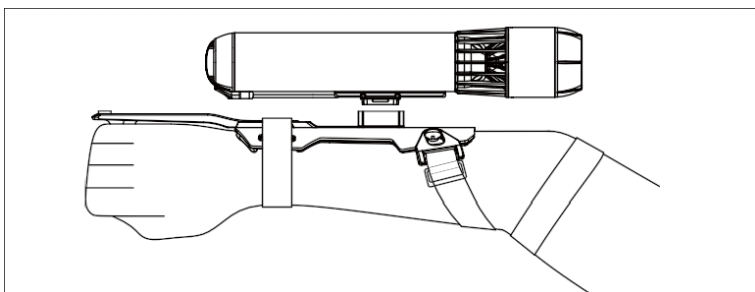


Pripevnite držiak nohy Subnado na vonkajšiu stranu nohy. Pomocou rýchlopínača pripevnite hlavnú jednotku k držiaku nohy.


Poznámka: Používajte špeciálne navrhnuté popruhy na nohy.

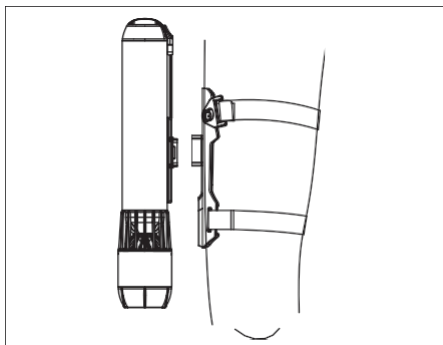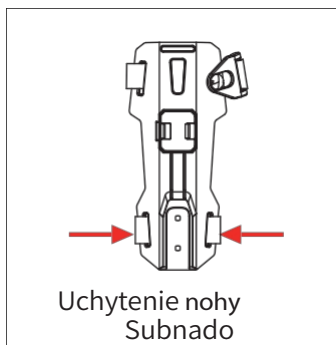



Opasok si upevnite okolo pása. Prevlečte popruhy na oboch stranách bedrového pásu cez otvory nad upevnením na nohu a potom ich zaistíte nylonovými pásmi.

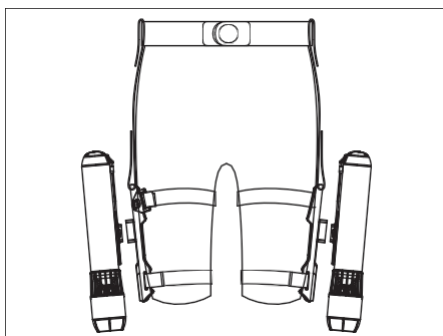

Na kyslíkovú fľašu nainštalujte podperu fľaše a hlavnú jednotku môžete nainštalovať na držiak fľaše pomocou rýchlopínacej časti.


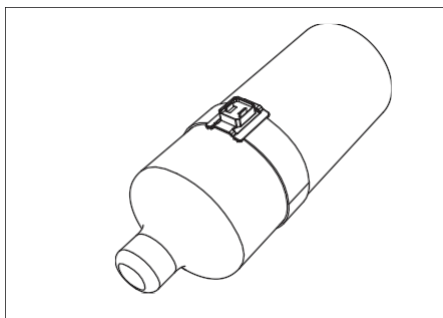


Držiak štítku

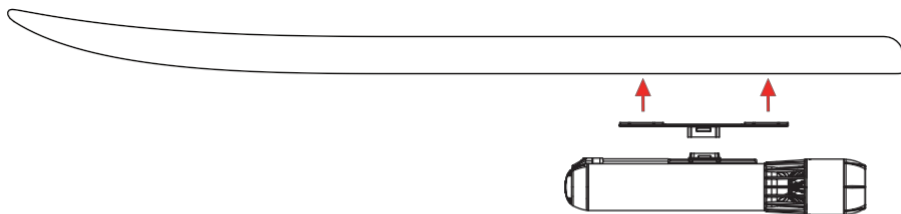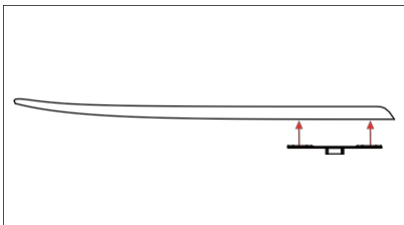

Montáž dosky:



1. Pred inštaláciou sa uistite, že povrch dosky je čistý a rovný. Zotrite všetky nečistoty alebo prach a udržiajte povrch suchý.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacich podložiek držliaka, pripevnite držliak k základnej doske a pevne stlačte podložky, aby ste zabezpečili pevné spojenie.
3. Po inštalácii nechajte lepidlo pol hodiny vytvrdnúť, aby sa dosiahol pevný spoj.
4. Pripevnite zariadenie Subnado k držliaku dosky pomocou rýchloupínacej svorky. Pred každým použitím pôsobte na zariadenie Subnado silou približne 70 N a skontrolujte, či je upevnenie bezpečné.

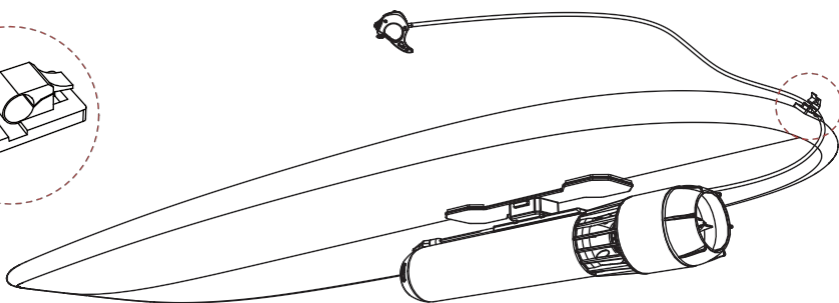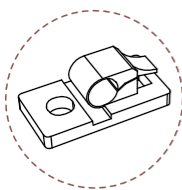


Inštalácia káblovej svorky ovládača

1. Pred inštaláciou sa uistite, že je povrch čistý a rovný. Zotrite všetky nečistoty alebo prach a udržiajte povrch suchý.
2. Odstráňte ochrannú vrstvu z lepiaceho podkladu svorky kábla ovládača, pripevnite svorku k doske a pevne ju pritlačte, aby ste zabezpečili pevné spojenie.
3. Pre pevnejší spoj nechajte lepidlo pol hodiny vytvrdnúť. Pred vstupom do vody klip jemne pretrepte, aby ste otestovali príľnavosť.


Namontujte držiak príslušenstva na hlavnú jednotku a utiahnite skrutky na zaistenie.

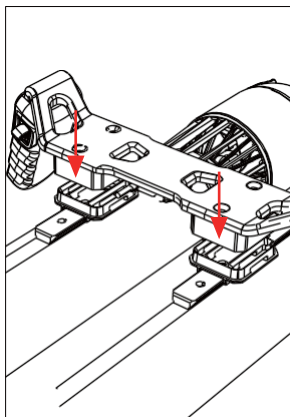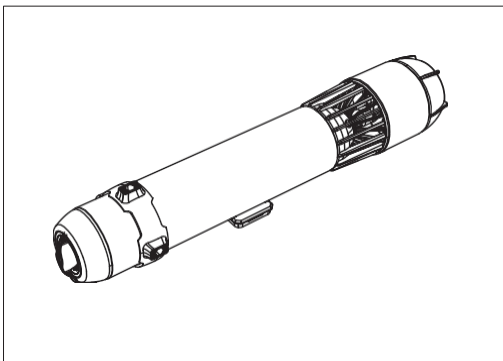


Nainštalujte držiak na hlavnú jednotku.

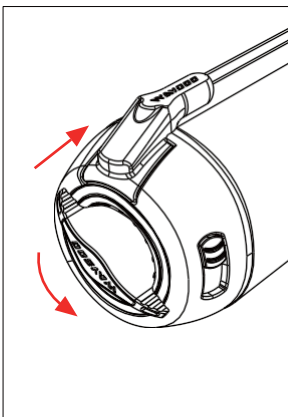


Otočte vodotesný kryt dovnútra proti smeru hodinových ručičiek do polohy znázornenej na obrázku. Pripojte káblový ovládač palca k príslušnému portu.

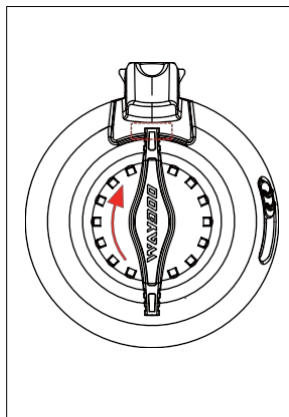

Vodotesný kryt utiahnite v smere hodinových ručičiek.

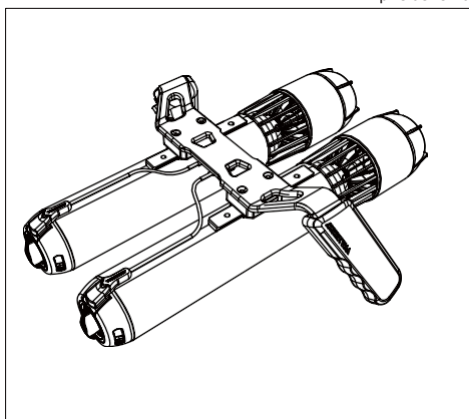

Inštalácia je dokončená.

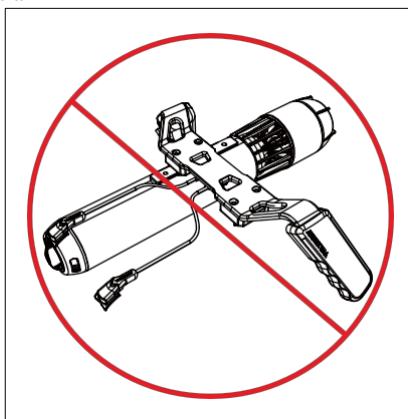


NEPOUŽÍVAJTE dvojité držiaky s jedným Subnado.

Poznámka: Káblový ovládač palca by sa mal inštalovať v suchom prostredí. Ak je port vlhký, pred inštaláciou ho vysušte. Pred použitím vyčistite a vysušte konektor a port vatou alebo papierovou utierkou.

Poznámka: Subnados pred použitím úplne nabite, aby ste zabránili nevyváženému výkonu.


Poznámka: Pred použitím držiaka musia byť pripojené ovládače. Neponárajte odpojený konektor ovládača a port do morskej vody, aby ste zabránili zlému pripojeniu ovládača v dôsledku skorodovaného kolíkového konektora.

Poznámka: Uistite sa, že sú Subnados počas prevádzky v rovnakom prevodovom stupni, aby ste zabránili nevyváženému ťahu.

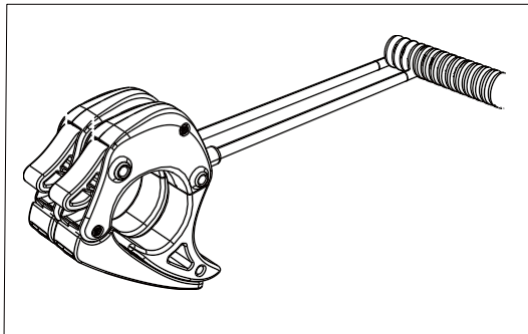




Zarovnajete dva malé kolíky na spúšti s okrúhlymi otvormi druhej spúšte a zatvorte ich vodorovne.

POZNÁMKA: Ak sú dva spúšťače dostatočne pevne spojené, ľavý spúšťač možno použiť na ovládanie dvoch zariadení.

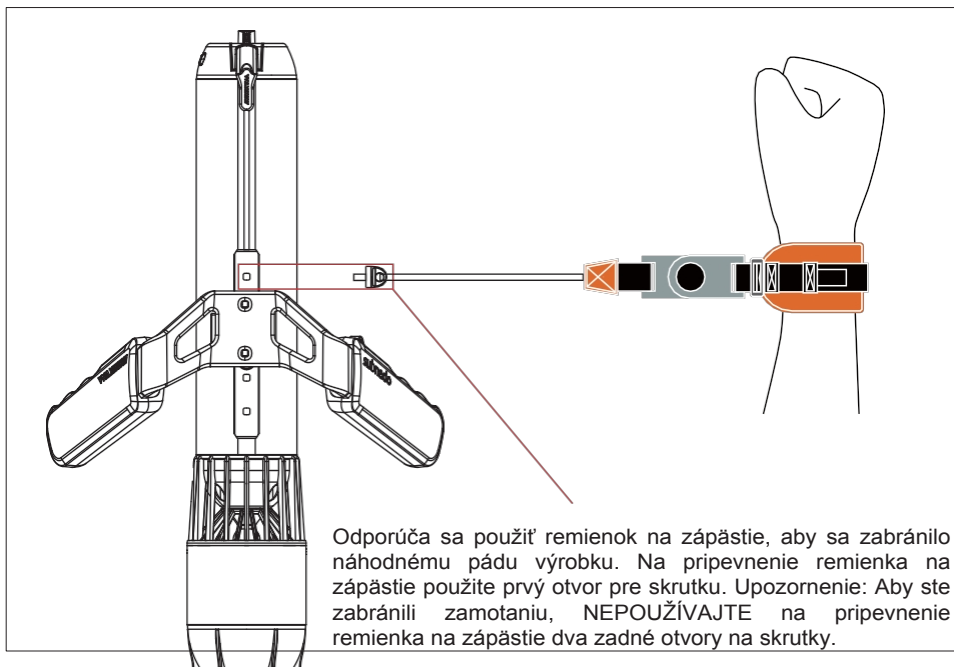

Odporúča sa použiť remienok na zápästie, aby sa zabránilo náhodnému pádu výrobku. Na pripevnenie remienka na zápästie použite prvý otvor pre skrutku. Upozornenie: Aby ste zabránili zamotaniu, NEPOUŽÍVAJTE na pripevnenie remienka na zápästie dva zadné otvory na skrutky.


Postup inštalácie súpravy vodného dela Subnado

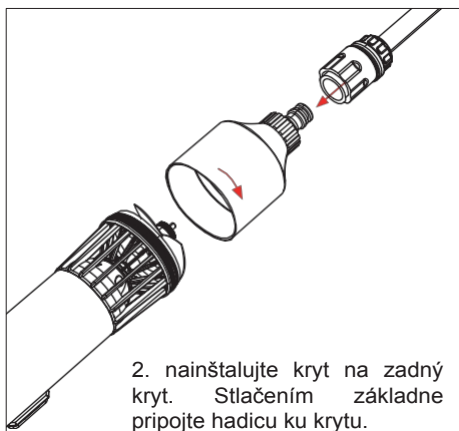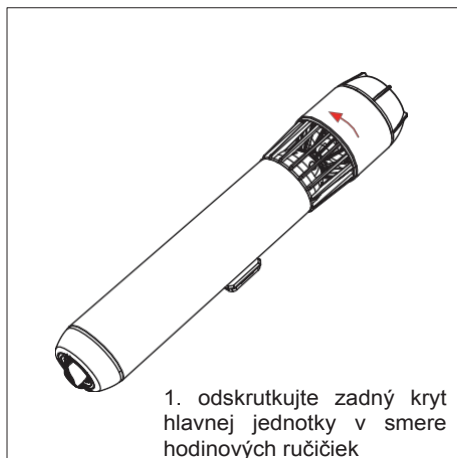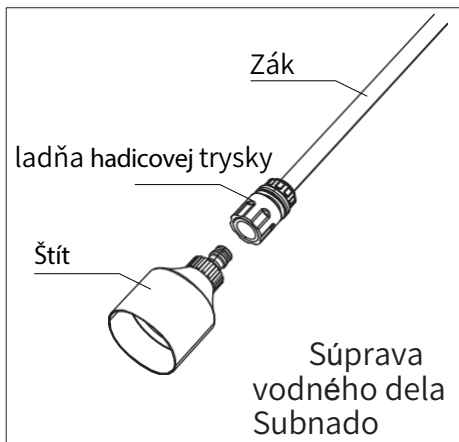



Poznámka: Otáčajte v smere hodinových ručičiek a na zariadenie najprv pôsobte silou. Keď pocítite dva po sebe nasledujúce náhle skoky, znamená to, že závit je v najlepšej montážnej polohe. V tomto okamihu použite dostatočnú silu pozdĺž osi motora a otočte puzdro proti smeru hodinových ručičiek. V opačnom prípade sa ľahko stane, že sa montáž nepodarí alebo sa nainštaluje krivo.

(6) Ak majú používatelia relatívne štíhle prsty a obávajú sa zranenia počas používania, môžu si nainštalovať ochranu prstov. Postup inštalácie je uvedený nižšie: (Poznámka: Použitie ochrany prstov zvýši odolnosť voči vode, čo spôsobí zvýšenú spotrebu energie, ktorá ovplyvňuje výkon a znižuje životnosť batérie a ťah).



a. Najprv vypnite hlavnú jednotku. Odskrutkujte zadný kryt hlavnej jednotky v smere hodinových ručičiek, odstráňte O-kružok a vyberte vrtuľu.

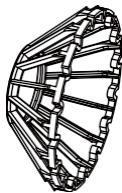




Ochrana prstov
Subnado

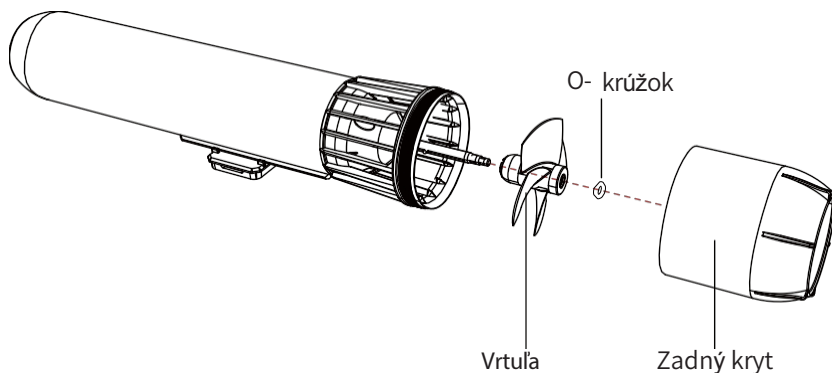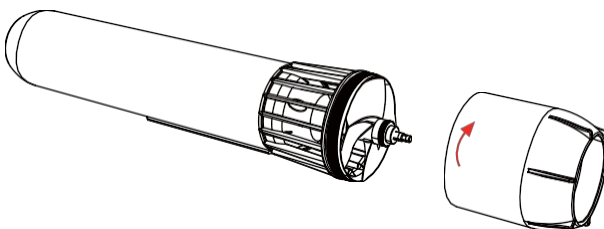

b. Odstráňte kolík

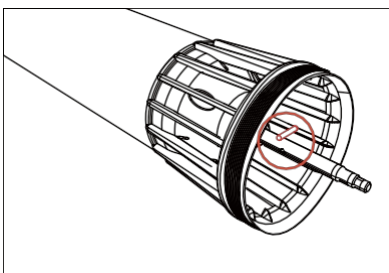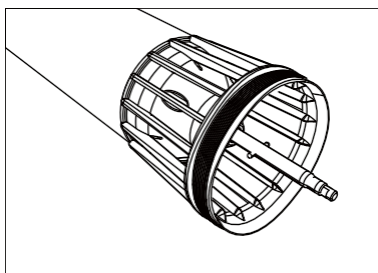


c. Umiestnite chránič prstov do drážky, zatlačte oba konce chrániča prstov na miesto a uistite sa, že koniec chrániča prstov je zaháknutý do zárezu v drážke (ako je znázornené).

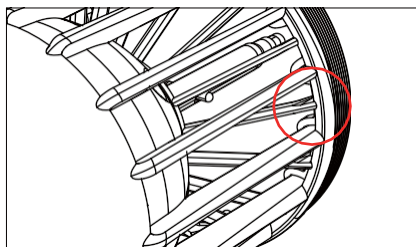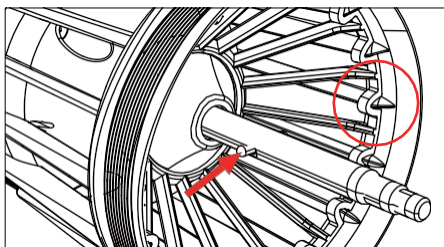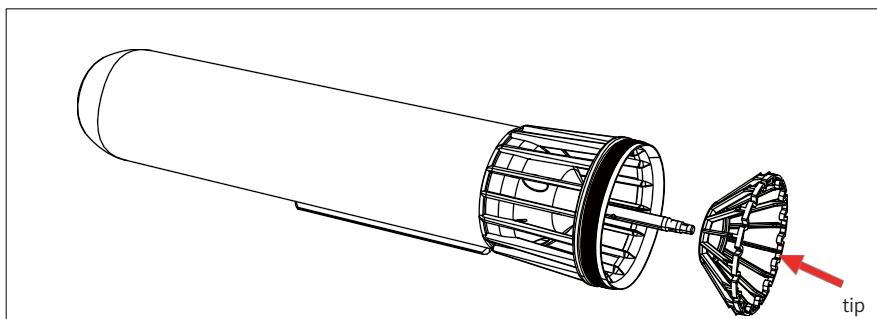

d. Skontrolujte stav maziva. Ak je mazivo nedostatočné, doplňte ho na optimálne množstvo. Potom vrtuľu nainštalujte so správne nasadeným čapom.

e. Po nasadení tesniaceho krúžku skontrolujte stav maziva. Ak je maziva nedostatok, doplňte ho v optimálnom množstve. Vyrovnajte stred zadného krytu s hriadeľom a utiahnite zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek.

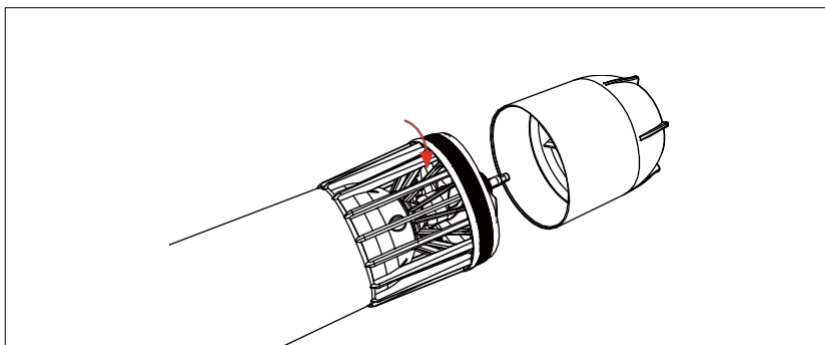

Informácie o inštalácii a používaní ďalšieho príslušenstva nájdete v príslušných dokumentoch na oficiálnej webovej stránke. www.waydootech.com



Návod na použitie

Tento výrobok si vyžaduje, aby sa s ním používatelia pred použitím úplne oboznámili, a pred jeho obsluhou musia mať základné znalosti. Spoločnosť Waydoo týmto dôrazne odporúča, aby si používatelia pred použitím prečítali každý krok a postupovali podľa neho.

1. Skontrolujte, či je vodotesný kryt na svojom mieste (pozri časť IV - Nabíjanie).
2. Skontrolujte, či sa v zástrčke nenachádza voda, a skontrolujte aj stav maziva (pozri postup inštalácie).
3. Stlačením spúšte potvrdíte normálnu prevádzku a skontrolujte, či plynová rukoväť funguje správne.
4. Zapnite napájanie jednotky, skontrolujte úroveň nabitia batérie (pozri obrázok 1) a overte, či je signál samokontroly hlavnej jednotky správny.
5. Vysoký alebo nízky prevodový stupeň môžete nastaviť rýchlym dvojitým stlačením spúšte. Ak chcete aktivovať super rýchlostný stupeň, stlačte spúšť trikrát rýchlo. Počet pípnutí indikuje zvolený prevodový stupeň. "Jedno pípnutie" znamená aktiváciu nízkeho prevodového stupňa, "dve pípnutia" - aktiváciu vysokého prevodového stupňa a "Tri pípnutia" - aktiváciu super prevodového stupňa.

(Poznámka: Super výbava trvá len 1 minútu. Ak chcete opätovne aktivovať Super Gear, rýchlo stlačte spúšť 3-krát).

Subnado podporuje dva režimy. Ak chcete zapnúť/vypnúť režim plavby, súčasne podržte stlačenú spúšť a zapnite zariadenie.

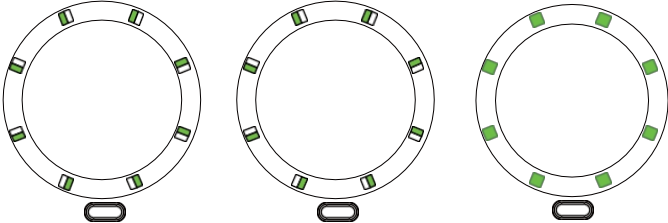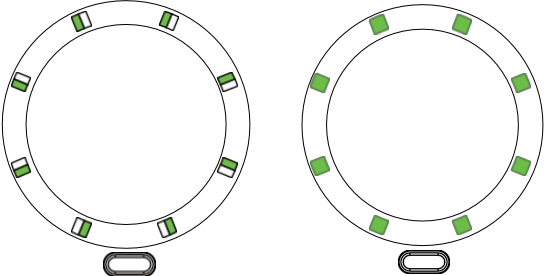Režim	Normálny prevádzkový režim	
Indikácia zapnutia		
	8 LED diód dvakrát blikne a zobrazí úroveň nabitia batérie	
Spôsob prevádzky	V normálnej prevádzke sa vrtuľa otáča po stlačení spúšte a sa po uvoľnení zastaví.	
Režim	Tempomat	
Indikácia zapnutia		
	8 LED diód raz blikne a zobrazí úroveň nabitia batérie	
Metóda aktivity	V cestovnom režime sa vrtuľa otáča po stlačení spúšte. Po 15 sekundách, keď dôjde k prechodnej zmene rýchlosti, prejde na režim automatického tempomatu. Používateľ môže uvoľniť spúšť a vrtuľa sa bude naďalej otáčať. Po opakovanom stlačení spúšte sa vrtuľa zastaví otáčanie a ukončí automatickú plavbu.	

Obrázok 1

LED	Kapacita
	<8%
	8%-18%
	18%-25%
	25%-37.5%
	37.5%-50%
	50%-62.5%
	62.5%-75%
	75%-87.5%
	87,5-100%

Poznámka: Všetky vyššie uvedené a nasledujúce polsegmentové LED predstavujú blikajúce LED.

Špecifikácie produktu

Hmotnosť výrobku: približne 1,4 kg

Priemer výrobku: približne 377*60 mm (kryt vrtule: 70 mm) Maximálna rýchlosť: 1,4 m/s

Maximálna hĺbka: 60 m

Výdrž batérie (maximálna): Prevádzková teplota:
0°C~40°C

Maximálne zaťaženie: 6,5 kg (1 min)

Príslušenstvo Montáž: podporuje tri montážne otvory so závitom 1/4 palca

Nabíjacie napätie: 5V~20V

Typ zástrčky: USB-C


Maximálny výkon: 100 W (PD3.0)

Teplota nabíjania: 0-40 °C Čas nabíjania: 1,2 hodiny (100 W)

Aktualizácia firmvéru:

Stiahnutím nástroja Subnado Upgrade Tool z oficiálnej webovej stránky Waydoo môžu používatelia aktualizovať Subnado na najnovší firmvér, aby získali lepšie skúsenosti s produktom.

Zobrazenie chyby a akustického signálu

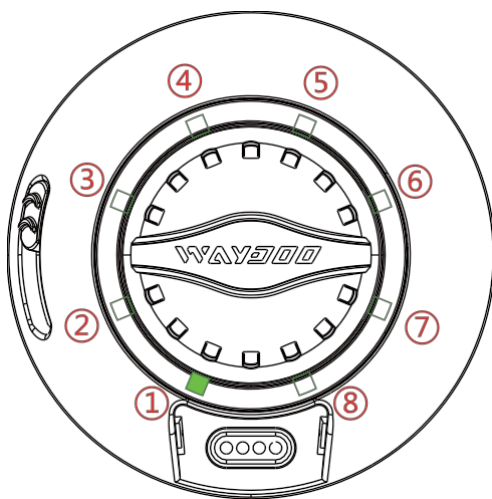

LED 1 na ľavej strane nabíjacieho portu LED 8
na pravej strane nabíjacieho portu

Indikácia a riešenie chýb

Indikátor chyby	Chyba	Riešenie
	Príliš nízka teplota bunky	Hlavnú jednotku umiestnite do prostredia s teplotou 10-30 stupňov Celzia. Počkajte, kým sa teplota hlavnej jednotky zvýši na príslušnú teplotu a nabíjanie sa automaticky spustí.
	Nadmerná teplota buniek	1. Zastavenie nabíjania 2. Hlavnú jednotku umiestnite do miestnosti s nižšou teplotou a počkajte, kým teplota hlavnej jednotky neklesne na vhodnú úroveň a porucha nezmizne.

Indikátor chyby	Chyba	Riešenie
	Nadmerné vybitie batérie	Kontaktujte svojho predajcu.
	Chyba komunikácie s motorom	Aktualizujte softvér.
	Chyba komunikácie PD	1. Používajte odporúčané nabíjačky, ktoré spĺňajú zverejnené požiadavky na nabíjací protokol, napríklad nabíjačku, ktorá podporuje protokol PD/QC. 2. Ak sa problém nedá vyriešiť novou nabíjačkou, obráťte sa na predajcu.
	Prehrievanie MCU	1. Zariadenie okamžite vypnite. 2. Umiestnite jednotku do prostredia s nízkou teplotou a počkajte, kým jednotka vychladne a kontrolka chyby zmizne.
	Prehriatie pri nabíjaní	1. Mali by ste okamžite vypnúť zariadenie. 2. Umiestnite zariadenie do nízkeho životného prostredia teploty a počkajte, kým jednotka sa ochladí a kontrolka poruchy zmizne.

Poznámka: Všetky vyššie uvedené a nasledujúce polsegmentové LED predstavujú blikajúce LED.

Indikácia tónu

Zvuk	Indikácia
 1 2 3 4	Hlavná jednotka Prechody samokontroly
 /   /   	Radenierýchlostných stupňov: Jedno pípnutie - zaradenie nízkeho prevodového stupňa; dve pípnutia - zaradenie vysokého prevodového stupňa; tri pípnutia - zaradenie super prevodového stupňa
 - (1s)	Nastavenia nie je možné vykonať
 -  -  -  - 	Pripomína používateľom, aby vypli hlavné zariadenie, aby sa predišlo vybitiu energie (žiadne stlačenie spúšte do 15 minút / žiadne nabíjanie alebo načítanie dokončené).

Údržba

Nesprávna údržba, demontáž a oprava môžu spôsobiť poškodenie tohto výrobku, zranenie osôb vrátane úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie po použití

Po každom použití dodržiavajte pokyny na čistenie výrobku, aby ste zachovali odolnosť proti korózii a predĺžili jeho životnosť. Je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- 1) Po použití výrobku v morskej vode opláchnite celú jednotku čerstvou vodou a včas vysušiť, aby sa zabránilo vonkajšej korózii a zmene farby telesa.
- 2) Pred opláchnutím tela čerstvou vodou sa uistite, že je vodotesný kryt utiahnutý.
- 3) Vždy skontrolujte, či sa do vozidla Subnado nedostali kamene, soľ, piesok alebo nečistoty. Výrobok pravidelne čistite.
- 4) Ak sa okolo vrtule nachádzajú akékoľvek cudzie telesá, opatrne odstráňte zadný kryt hlavnej jednotky a vyčistite ho.
- 5) Po dokončení čistenia hlavného tela odstráňte vodotesný kryt a čistými a suchými vatovými tampónmi vyčistite nabíjací port, aby ste sa uistili, že sa doň nedostala voda, piesok alebo iné cudzie častice.
- 6) Pred odstránením vodotesného krytu vysušte hlavné zariadenie, aby doň nekvapkala morská voda a nepoškodila port USB-C. Ak sa do nabíjacieho portu dostane voda, včas ho vysušte.
- 7) Ak sa do konektora palcového kábla dostane morská voda, použite na jeho vyčistenie trochu sladkej vody alebo alkoholu a včas ho vysušte, aby ste predišli zlému kontaktu v dôsledku korózie, ktorá by ovplyvnila neskoršie používanie.
- 8) Ak dôjde k náhodnému poškodeniu oxidovej vrstvy povlaku, je potrebné ju včas opraviť, aby sa zabránilo urýchleniu korózie povlaku.

Úložisko

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny na skladovanie:

- 1) Uistite sa, že je vypínač vypnutý, a výrobok držte mimo silného magnetického prostredia, ktoré môže zapnúť hlavnú jednotku a spotrebovať energiu batérie.
- 2) Uistite sa, že teplota skladovania je v rozmedzí -10 °C~50 °C.
- 3) Subnado neskladujte vo vlhkých priestoroch, na priamom slnečnom svetle alebo v iných nepriaznivých podmienkach, ktoré môžu poškodiť elektronické zariadenie.
- 4) Neumiestňujte Subnado do otvoreného ohňa a uchovávajte ho mimo dosahu maloletých do 16 rokov.
- 5) Je potrebné zabrániť nadmernému vybitiu batérie.

6) Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, skontrolujte, či je úroveň výkonu medzi 50 % a 62,5 %. Zároveň by sa zariadenie malo každé tri mesiace dobíjať (na úroveň 50 ~ 62,5 %).

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.